

# **L'ABBAYE SAINT-AMAND-DE-COLLY**

**Étude de bâti  
de la portion nord de l'enceinte**



# **L'ABBAYE SAINT-AMAND-DE-COLY**

**Étude de bâti  
de la portion nord de l'enceinte**



## INTRODUCTION

L'enceinte de l'abbaye de Saint-Amand-de-Coly est bien documentée sur ses portions les mieux conservées au sud et à l'est. La portion nord de l'enceinte est quant à elle très arasée. Elle n'a jusque-là pas fait l'objet d'étude, car elle était enfouie sous un dense couvert végétal, comme en témoignent les photographies anciennes (**fig.1**). Si dans les années 1920, son dernier état de construction était encore visible (**fig.2**), trente ans plus tard, il apparaissait déjà très altéré (**fig.3**).

## ÉTUDE DE BÂTI

La portion nord de l'enceinte est comprise entre le saillant nord-est et la maison au nord-ouest (**Pl.2**). Elle s'étend sur environ 80m de long avec un dénivelé de près de 22m, le point le plus haut se situant au sommet du gros contrefort (CFT5106) à l'est à l'altitude 195,41m NGF. Son tracé n'est pas linéaire, mais présente quatre points d'inflexion. Son étude a donc été découpée en quatre sections numérotées de 1 à 4 d'est en ouest. Les vestiges de l'enceinte ayant été simplement désherbés, les observations qui suivent seront sans nul doute amenées à évoluer, et devront être complétées après un décapage en règle.

### SECTION 1 (Pl.3 et 4)

La première section de l'enceinte mesure 17m de long. Elle comprend un gros contrefort (CFT5106) avec une portion de courtine attenante et à 5m plus à l'ouest, un autre segment de courtine d'environ 6m de long. Le contrefort est conservé sur 3m au point le plus haut (**fig.4 et 5**). Son parement extérieur (Us5107) comporte 18 assises réglées de moellons à tête dressée. Parfois, les blocs qui constituent le chaînage d'angle ont une telle hauteur que les assises qui suivent ont dû être dédoublées. Les assises sont de hauteur variable, mais on constate des modules récurrents se situant autour de 29cm de haut et plus. La longueur des blocs est elle aussi variable, elle avoisine régulièrement 50cm jusqu'à 80cm.

On note une reprise de maçonnerie sur l'angle ouest du contrefort (Us5104).

Le deuxième segment de mur de la section 1 ne présente que son parement extérieur (**fig.4 et 6**). Il est composé d'assises 4 assises. Deux d'entre elles mesurent 0,29cm de haut pour des longueurs autour de 45cm et 73cm. Le blocage du mur est très délité (Us5109) au point qu'il est difficile de le distinguer de celui de la reprise de maçonnerie dont on observe un petit morceau de parement (Us5110).

## SECTION 2 (Pl.5 et 6)

Cette section mesure environ 24m de long. Le mur MR5101 y est très endommagé et principalement réduit à l'état d'éboulis (**fig.7**). On distingue néanmoins deux bouts de parements (Us 5111 et Us 5112) qui traduisent le changement d'axe du mur (Us5113). Les parements sont irréguliers et montés à l'aide de moellons de récupération (**fig.8**). Quelques blocs épars mieux taillés et de grandes dimensions rappellent les portions médiévales de l'enceinte dans laquelle ils ont été prélevés (**fig.9**).

Là encore, il est difficile de distinguer le blocage résiduel du mur médiéval. Des photographies anciennes de la portion orientale de l'enceinte laissent apparaître le blocage régulièrement disposé en opus spicatum (**fig.11a**). Dans cette portion de l'enceinte nord, des alignements diffus semblent néanmoins dessiner, dans les amas de pierres, le cœur d'une maçonnerie plus ancienne présentant des ruptures qui pourraient correspondre à un ouvrage disparu 5114 (tour à contrefort ? porte ?). En effet au milieu de la section 2 on observe ce qui pourrait être un contrefort (CTF5105), et à proximité immédiate un bloc de pierre de taille parfaitement dressé (provenant sans doute de l'abbaye) (**fig.9 et 10**). Sommes-nous en présence d'un ouvrage disparu, ou d'un simple décalage du tracé comme on peut en observer sur la portion est et sud de l'enceinte ? Le mur à entièrement disparu dans la portion ouest de la section 2 en raison sans doute de l'aménagement d'un accès dont on ne peut pour l'instant déterminer s'il occupait ou non l'emplacement d'une poterne. Seuls une prospection ou un sondage sont à même d'apporter des éléments de réponse à ces questions.

### SECTION 3 (Pl.7 et 8)

Il s'agit de la plus longue portion du mur M5101, elle s'étend sur 34m de long (fig.12). On ne distingue que son parement extérieur (fig.13), qui mêle des portions de mur réglé, tandis que d'autres offrent un parement aux assises irrégulières qui ne dépassent pas 1,4m de haut (fig.14). La qualité de la maçonnerie témoigne du remontage du mur à l'aide de blocs plus anciens récupérés sur place dans l'effondrement du mur médiéval. Un bloc (Us5102) provenant d'une ancienne porte montre l'encoche destinée à la barre de fermeture de la porte (fig.15).

Cette portion de mur présente de nombreuses césures qui sont sans doute moins le fait de destruction du mur de remploi que de sa construction par paliers en raison de la forte pente.

À l'extrémité ouest de la section 3 se trouve une petite porte (PR5101) de 1,09m de large (fig.16). Le mur à cet endroit mesure 63cm de large, mais on distingue à un peu plus de 2m un rang de pierres qui appartient au parement intérieur du mur médiéval (Us5115). La maçonnerie de cette porte vient s'ancrer sur le blocage du mur dont une partie est médiévale, comme le montrent ses assises disposées en *opus spicatum* (fig.11b). Aucun indice ne permet de savoir si la porte localise un ancien accès, si elle a été reperçée tardivement ou si elle fonctionnait avec la portion ouest du MR5101 lié à la maison qui occupe l'angle sud-ouest de l'enclos (EA5109), car dans cette portion, les joints et les blocs ont presque tous disparu sous une large couche d'enduit.

Le tableau ouest de la porte possède une petite encoche pour un loquet récent. Le tableau oriental ne présente quant à lui aucune trace de gond, ce qui indique qu'il a été très récemment restauré. Un fragment de tuile (Us5103) pris dans un joint du piédroit oriental signale cette restauration.

### SECTION 4 (Pl.9 et 10)

Mesurant à peine plus de 6m de long, la section 4 est la plus courte de l'enceinte (fig.17); elle correspond peu ou prou à la largeur de la maison dite « du garde » qui occupe l'angle sud-ouest de l'enceinte (EA5109).

On observe en partie basse du MR5100 une série de 14 assises (Us5117) qui s'élèvent sur 3,2m de haut et qui appartiennent à la phase primitive de l'enceinte abbatiale. Les blocs qui la composent sont de grandes dimensions, plusieurs dépassent les 30cm de haut et 60cm de long ; ils sont équarris au pic et assemblés en assises réglées. On retrouve là des modules de pierres observés dans la section 1 du mur. La quasi-totalité des blocs présente des fractures verticales qui pourraient être le résultat de fortes pressions exercées sur l'angle ouest (**fig.18**). Seules deux assises correspondant à cette série de blocs se retournent sur la face ouest de l'enclos abbatial, ce qui confirme une reprise sur toute son élévation de l'angle (**fig.19**).

Plusieurs césures délimitent des zones de jonction entre des groupes d'assises, marquées en raison de l'usage de matériaux de récupération. Elles peuvent aussi indiquer des reprises de parement caractérisées par des calades à l'aide de petites pierres plates. L'Us5116 correspond peut-être à une reprise du cœur de la cheminée bâtie dans la maison.

La datation de ces reprises est incertaine, car de nombreuses pierres sont des remplois. La cheminée, qui pourrait appartenir aux années 1400 (**fig.20**), possède des piédroits qui renvoient à ceux d'une autre cheminée située dans l'enceinte basse du château des abbés de Saint-Amand-de-Coly, datée de la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle (**fig.21**)<sup>1</sup>.

## CONCLUSION

Le tracé actuel du mur d'enceinte nord reprend celui de l'enclos médiéval enfoui, dont on peut observer quelques vestiges à l'est (Us5107 et Us5108), près du gros contrefort d'angle CTF5106, dans le CTF5105 de la section 2 et dans les derniers mètres de la section 4 (Us50117). Pour le reste, le MR5100 est une reconstruction faite à base de pierres de réemplois disposées en grande partie en assises irrégulières liées à la terre. Les césures que l'on observe le long du mur indiquent par leurs inclinaisons que sa reconstruction s'est déroulée de l'est vers l'ouest en suivant la pente. C'est sans doute en raison de cette forte pente que le remontage du mur s'est fait par tronçons assez courts.

---

<sup>1</sup><https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossier/chateau-des-abbes-de-saint-amand-a-coly-actuellement-maison/ee16abce-411b-45b7-a79b-c25255567de4>.

L'irrégularité du tracé de l'enceinte, avec ses multiples inflexions, comme on en observe sur d'autres segments à l'est comme au sud, doit être liée à celle de l'assise rocheuse sur laquelle le mur est fondé. Compte tenu de la position du tracé, les vestiges du mur médiéval doivent appartenir à la phase de développement la plus grande de l'abbaye que l'on situera, en l'attente de fouilles, au XII<sup>e</sup> ou au XIII<sup>e</sup> siècle.

Le désherbage a mis au jour dans la section 2 ce qui pourrait ressembler à un contrefort (CTF5106). Simple raidisseur de l'enceinte ou contrefort d'un ouvrage à l'emprise assez large à l'image de la tour sud-est ? Peut-être y avait-il dans ce secteur une poterne. Seuls une prospection géomagnétique et un sondage peuvent apporter les éléments de réponse. La destruction de l'angle nord-ouest n'est pas documentée, elle pourrait être liée aux troubles de la guerre de Cent Ans, avant d'être reconstruite autour des années 1500.



# **PLANCHES**





fig.1 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Vue aérienne, 1979, (IGN 2211\_1979\_F3\_12\_15IFN24\_0408)



fig.2 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly -  
Vue du mur nord, avant 1927, (Camille Enlart)  
MAPA - APMH00033544



fig.3 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly -  
Vue du mur nord, ca.1950-60, (E.-L. Mas)  
MAPA - AP55P01317

# Saint-Amand-de-Coly - enclos abbatial - Plan du front nord

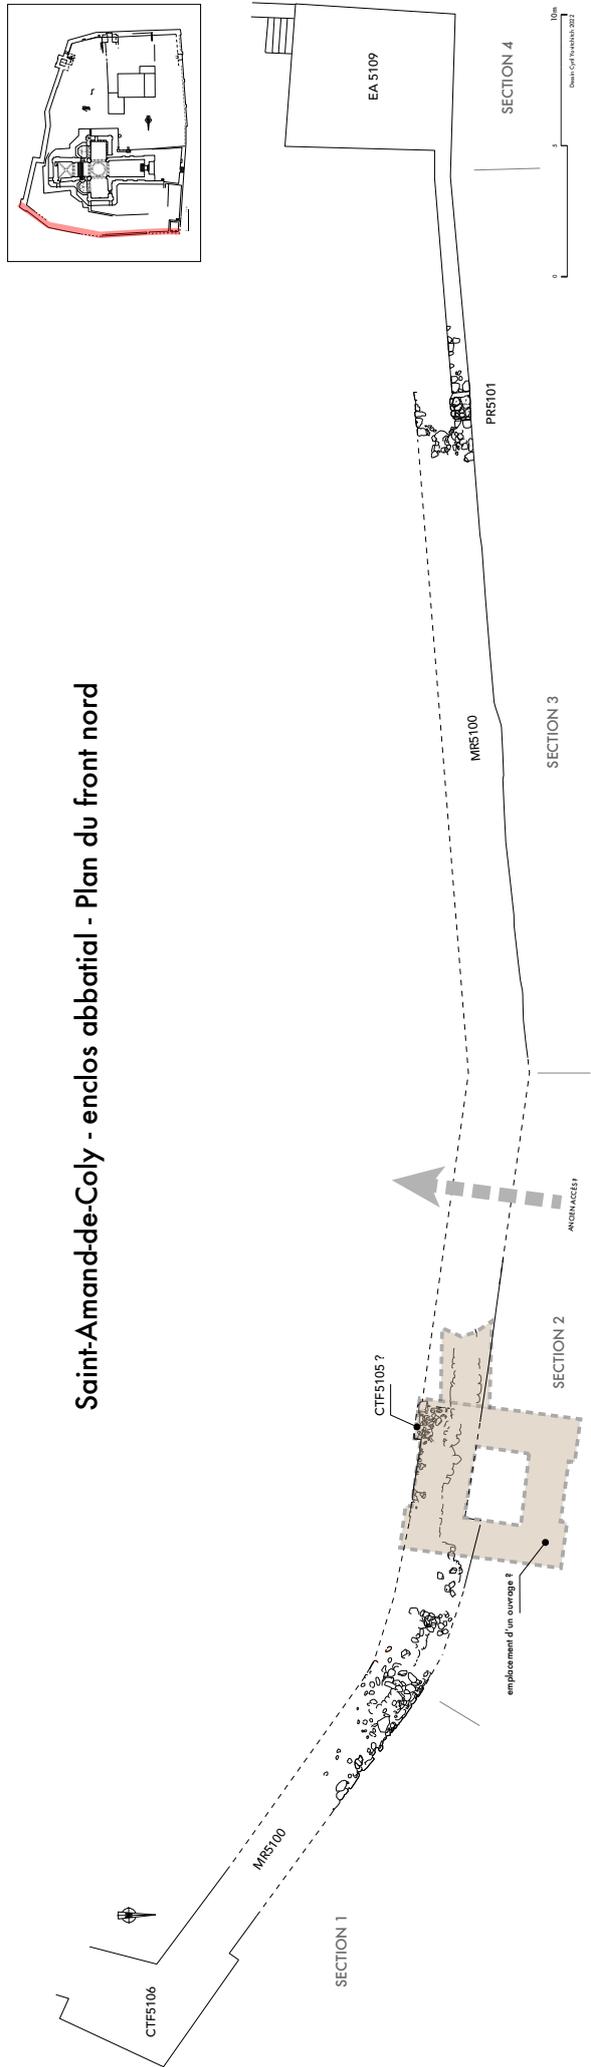




fig.4 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Orthophotographies de la section 1 du mur nord - C. Yovitchitch 2022



fig.5 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 1- contrefort - Photo C. Yovitchitch 2022



fig.6 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 1- parement médiéval - Photo C. Yovitchitch 2022

# Saint-Amand-de-Coly - enclos abbatial - front nord - Section 1

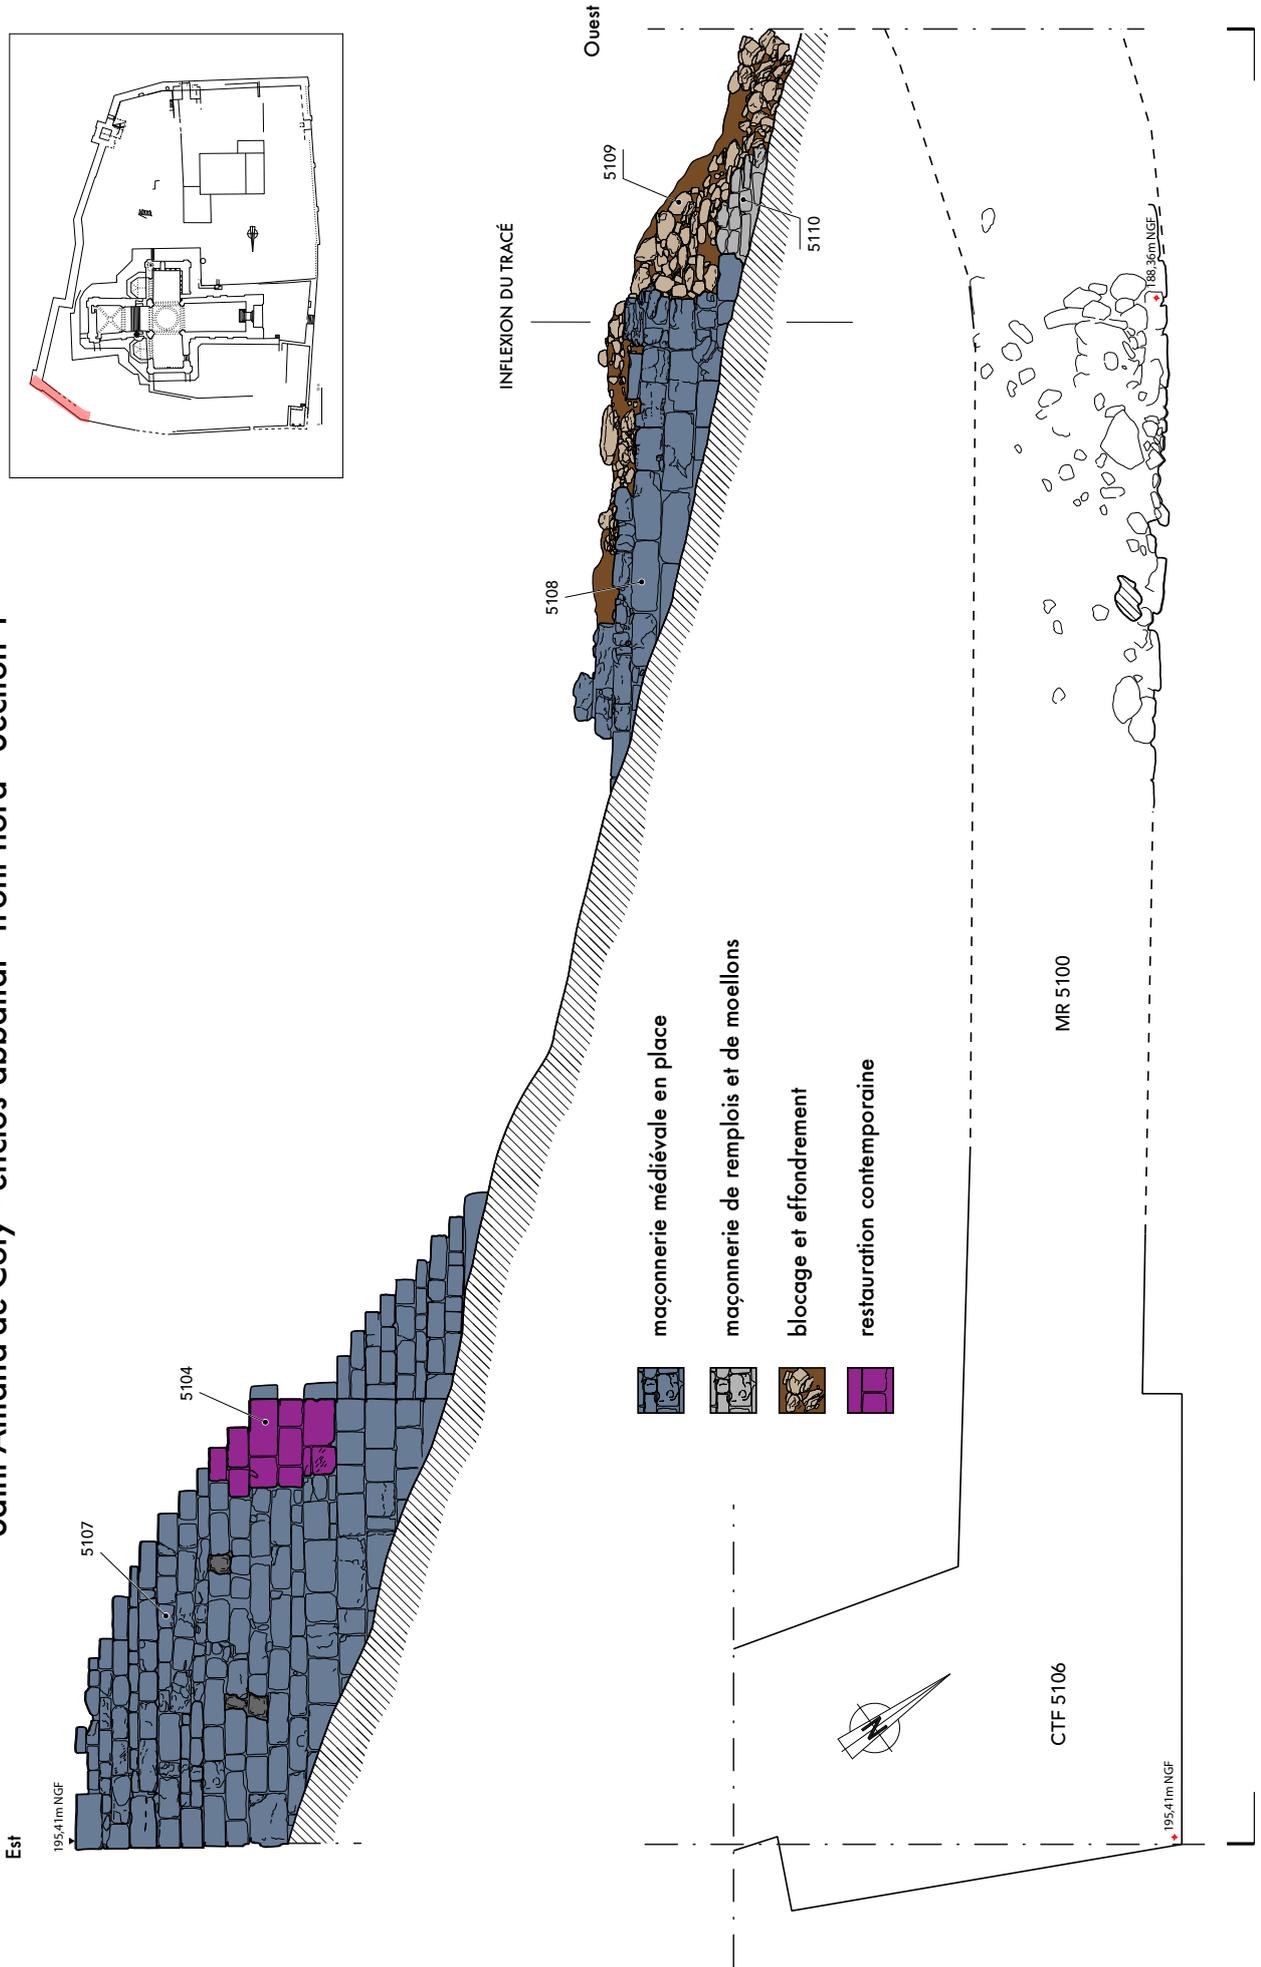




fig.7 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Orthophotographie de la section 2 du mur nord - C. Yovitchitch 2022



fig.8 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 2- parement externe - Photo C. Yovitchitch 2022



fig.9 -10 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 2- parement interne et détail de la pierre de taille - Photo C. Yovitchitch 2022


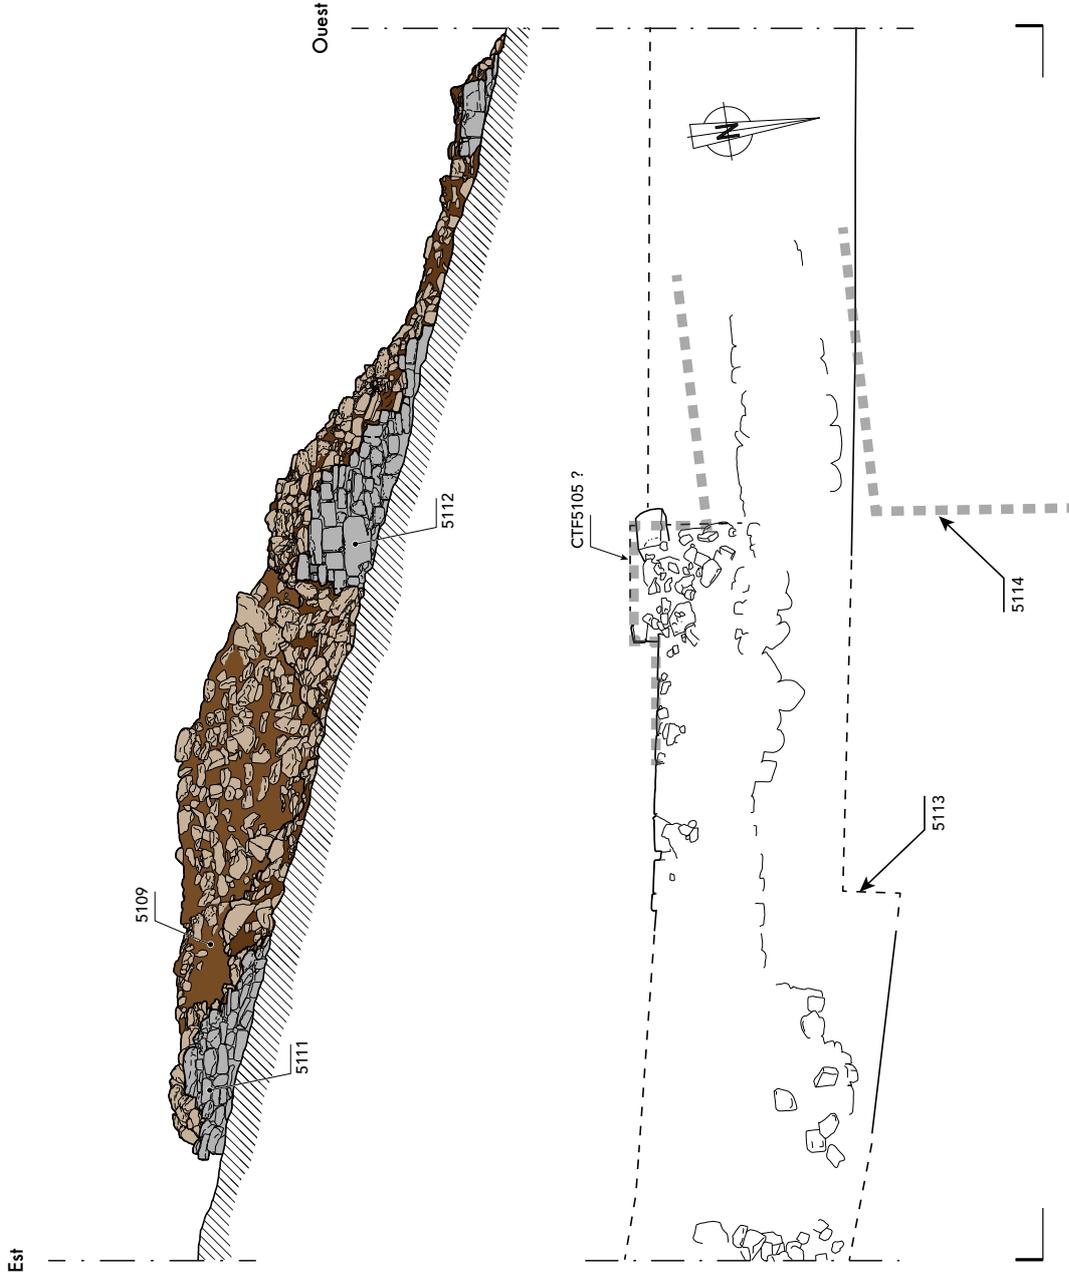


fig.11a - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur oriental, parement interne montrant le blocage en opus spicatum - MAPA - AP12R037875



fig.11b- Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 3, parement interne montrant deux assises de blocage en opus spicatum - Photo. Pierre-Marie Blanc, 2022

# Saint-Amand-de-Coly - enclos abbatial - front nord - Section 2

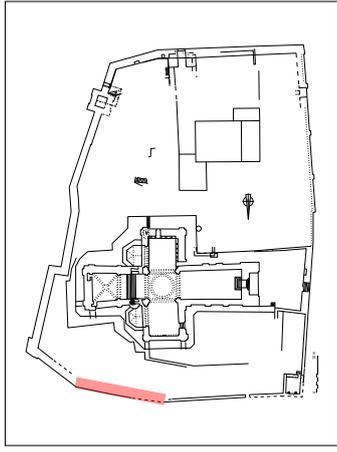

-  maçonnerie médiévale en place
-  maçonnerie de remploi et de moellons
-  blocage et effondrement
-  restauration contemporaine
-  tracé hypothétique



fig.12 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Orthophotographie de la section 3 du mur nord - C. Yovitchitch 2022



fig.13 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 3  
Photo C. Yovitchitch 2022

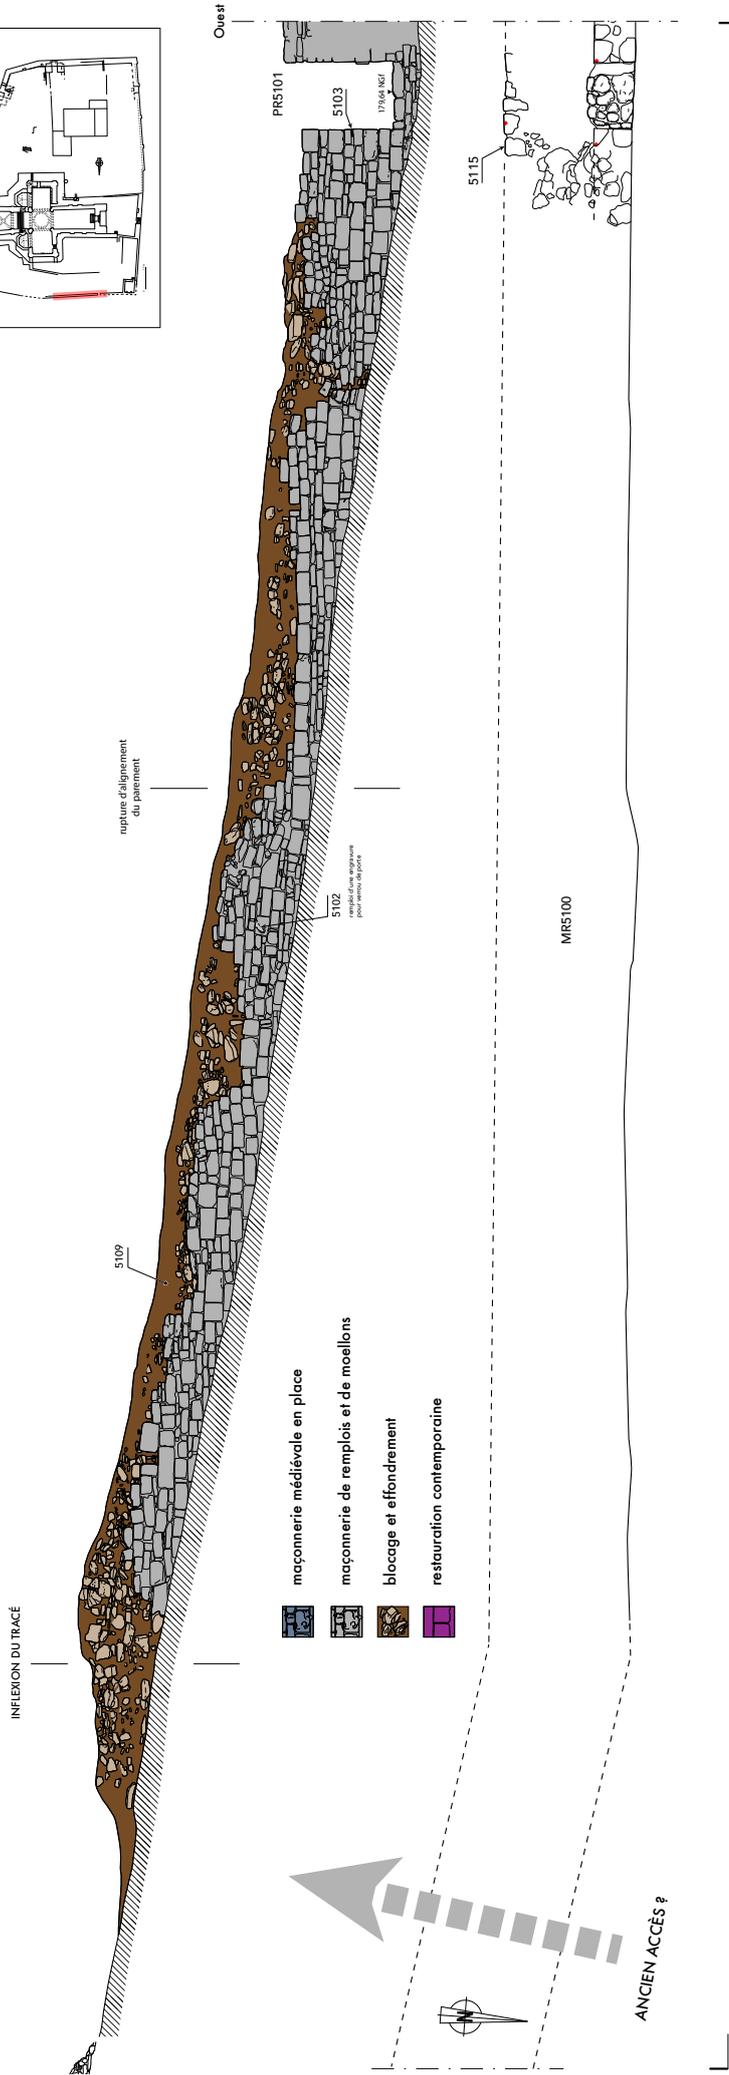
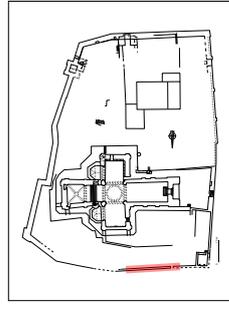


fig.14 - 15 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 3, et détail du logement de barre de fermeture de porte (Us5102)  
Photo C. Yovitchitch 2022



fig.16 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 3, petite porte (PR5101)  
Photo C. Yovitchitch 2022

Saint-Amand-de-Coly - endos abbatial - front nord - Section 3



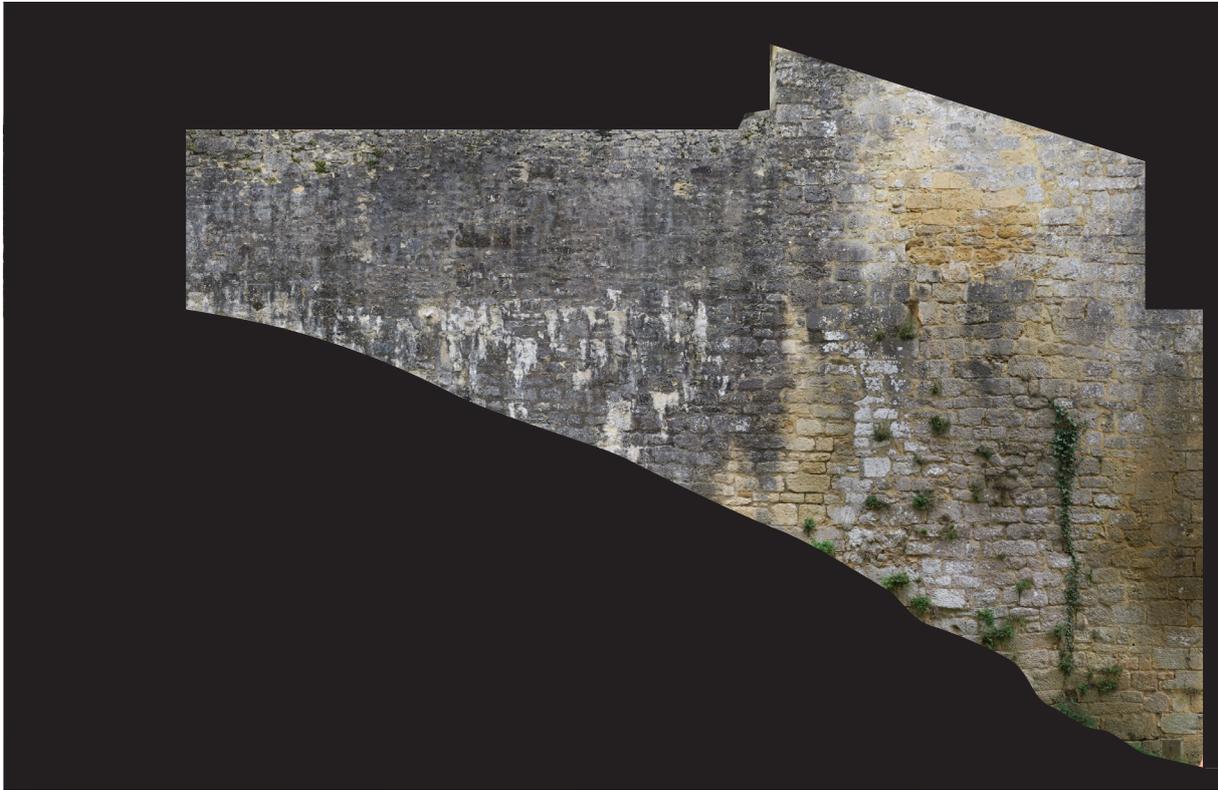


fig.17 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Orthophotographie de la section 3 du mur nord - C. Yovitchitch 2022



fig.18 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 3 - pierre fracturée  
Photo C. Yovitchitch 2022



fig.19 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Mur nord, section 3, deux assises médiévales conservées.  
Photo C. Yovitchitch 2022

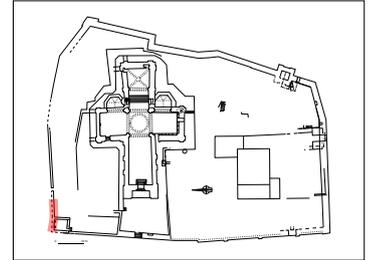
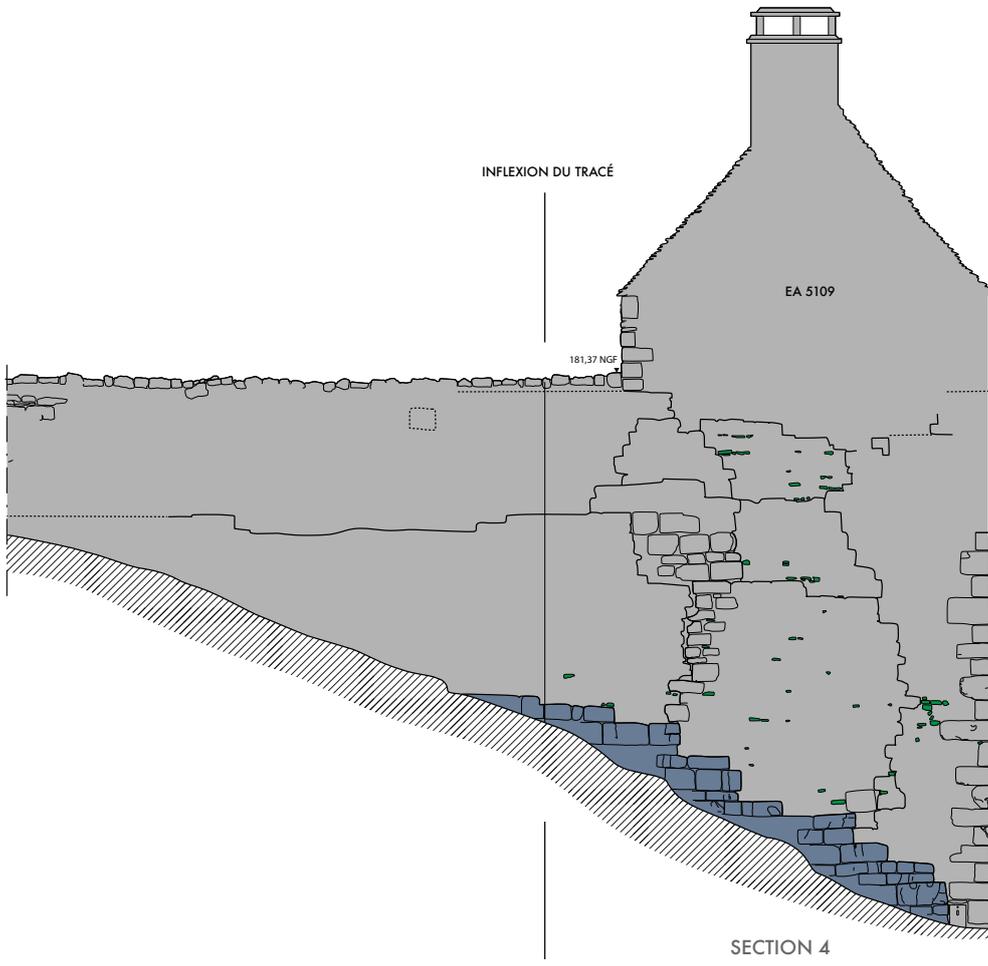


fig.20 - Abbaye de Saint-Amand-de-Coly - Maison «du garde» - cheminée -  
C. Yovitchitch 2022

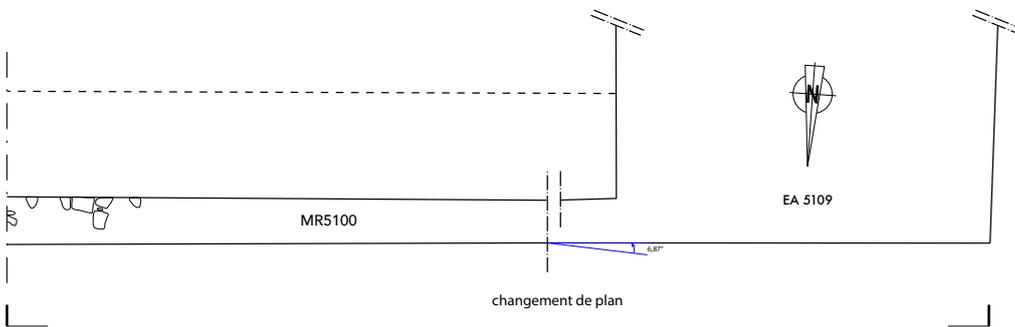


fig.21 - Château de Coly - cheminée de l'enceinte basse  
Photo. Line Becker 2012.

Saint-Amand-de-Coly - enclos abbatial - front nord - Section 4



-  maçonnerie médiévale en place
-  maçonnerie de remplois et de moellons
-  blocage et effondrement
-  restauration contemporaine



Dessin Cyril Yovitchitch 2022